cobas b101 エラーリスト (取扱説明書 追補版) SW Ver. 1.2.1 用 (2019 年 1 月改訂)



受付時間:月~金(祝祭日除く) 8:30~18:00 0120-600-152(選択番号:6)

#### 改訂履歴

版	作成月	変更内容
初版	2013年11月	_
第 2 版	2015年12月	・エラーを追加 :E209、E210、E211、W315、I 521、I 541
第3版	2017年5月	<ul> <li>・エラーを追加:E101、W319、W320、I-200、I-525、I-537、I-538、I-539、I-540</li> <li>・項目を追加:</li> <li>機器の蓋を手動で開ける方法</li> <li>エラー履歴の確認方法</li> </ul>
第 4 版	2018年1月	<ul> <li>・エラーを追加 : E217、W308、W322、I506、I547、I548</li> <li>・項目追加 : 結果表示の意味(Hi、Lo、N/A)</li> <li>・すでに掲載されている以下エラーの対処法の説明を訂正、追加 : W321 ③の説明を追加 I200 ②の説明を追加 I537 説明を訂正 訂正前:その後は古いものから自動的に上書き保存されますので、そのままご使用いただけます。 訂正後:その後は測定時に毎回表示されます。 I539 説明を訂正 訂正前:その後は一番古いものから自動的に上書き保存されます。 訂正後:削除</li> </ul>
第 5 版	2019年1月	- 受付時間、フリーダイヤルを追加 - エラーを追加:1206、1223 - E211 参照ページの変更 変更前: (本エラーリスト最終ページ参照) 変更後: (本エラーリスト日209 または巻末 "◎ その他の操作、画面表示の1. 機器の蓋を手動で開ける方法"参照) - W308 変更前: ③の説明"病院での測定~" 変更後: ③の説明"外注または病院検査室の大型機で測定~" ・ W315 清掃の写真追加、 文章中の光学チェックディスクに"(オブティカルチェックディスク)"を追加 光学チェックディスクケースの説明文を変更 - W319 エラーの対処法を追加 - W320 エラーの対処法②に追記、③を追加 - W327 追加 - 1 201 エラーの対処法⑤を追加 - 1 201 エラーの対処法⑤を追加 - 1 203 追加 - 1 300 追加 - 1 300 追加 - 1 300 追加 - 1 506 エラーの対処法③を追加 - 1 537 ※以降を追記 - 1 540 説明文中のエラー番号を訂正 訂正前 1 521 訂正後 1 538 または 1 555 - 1 548 ※以降を追記 - 巻末に"◎ その他の操作、画面表示"としてまとめました。 - **3、結果表示の意味"の② N/A に"その演算に使用される式(Friedewald 式)"を追加



## エラー番号が**E**から始まるもの・・・ エラー

- ハードウェアのエラー、及び動作の停止を示します。ソフトウェアのエラー、及び動作の停止を示します。



エラー番号	表示画面	対処法
E101	エラー  XE-101  「新せぬソフトウェアエラー  ンステルを飛送性するか、 カスタマーサポートセンターに選絡してください  2016-03-08  予期せぬソフトウェア エラー	【原因】 セルフテスト、ディスクチェック、測定等の過程で何か問題が発生した場合に表示されます。 【対処法】 ①セルフテストに発生した場合 ●再起動します。 ②ディスクチェック中、測定中に発生した場合 ●検体量が多かった。または点着した検体量は適切だったが、操作過程で青いラインからオーバーフローした。 ●新しい試薬ディスクで再度測定を行います。 ※検体点着時や機器にセットする際、試薬ディスクを縦にしたり揺らしたりすると、血液が移動してエラーを発生させる原因となります。
E-209	************************************	機器のハードウェアに何か問題が発生した場合に表示されます。 [対処法] ①試薬ディスクの裏表を間違えて機器にセットした場合 ●一度機器の電源を切ってから、機器裏面にある蓋ボタンを押し、機器の蓋を開けます。 (以下の"機器の蓋を手動で開ける方法"参照) 試薬ディスクを取り外し、試薬ディスクの裏表を正しく機器にセットしてから蓋を閉め再度電源を入れます。 ②試薬ディスクが適切な位置にセットされていなかった場合。 ●一度機器の電源を切ってから、機器裏面にある蓋ボタンを押し、機器の蓋を開けます。 (以下の"機器の蓋を手動で開ける方法"参照) 試薬ディスクを取り外し、正しくセットし直してから蓋を閉め再度電源を入れます。 発生したタイミングにより、機器が使用済みディスクと認識しエラー(1-301等)が表示されることがあります。その際は新しいディスクを使用して再度測定お願いいたします。 ③機器に何か問題が発生した場合 ●一度機器の電源を切ってから、再度電源を入れます。新しい試薬ディスクで再度測定を行います。 ④ヒンジカバーがしっかり閉まっていない場合。 ●機器の電源を切り、機器裏面の蓋ボタンで蓋を開けます。 試薬ディスクを取り出し、ヒンジカバーをしっかりと閉じて再度測定を行います。 別のエラーが出た場合は新しいディスクを使用して再度測定を行います。 ※機器の蓋を手動で開ける方法・機器の電源を切ります。 ・蓋ボタンを押すと蓋が開きます。 ①電源スイッチ切る



# エラー番号が**E**から始まるもの・・・ エラー

- ハードウェアのエラー、及び動作の停止を示します。ソフトウェアのエラー、及び動作の停止を示します。



エラー番号	表示画面	対処法
E-210	エラー 13:17  ※E-210  ■REユラー! (風食料部システム)  ンステムを用だ割するか。 カスタマーサポートセンターに選集してください  2016-03-08  機器エラー! (温度制御システム)	【原因】 規定時間内に規定の温度に到達しなかった場合に表示されます。 【対処法】 ●電源を入れます。室温が適温(15-32℃)になってから、さらに 15~30 分待ちます。 再起動してメインメニューになれば測定可能です。(エラーが表示された場合、機器が既定の温度内に戻っても、再起動しなければ表示はメインメニューに戻りませんのでご注意ください。)
E-211	************************************	【原因】 機器の光学システムに何か問題が発生した場合に表示されます。 【対処法】 ●装置の電源を切ります。 ●電源を切った状態で開閉できる機器裏面の蓋ボタンで蓋を開けます。(本エラーリスト E209 または巻末"◎ その他の操作、画面表示の1. 機器の蓋を手動で開ける方法"参照) ●何度か蓋の開け閉めを行います。 ●電源を入れていただき、エラーが解消すれば引き続きご使用可能です。
E-216	まる。 ※ E-216 新志中正義教者出じました 新七いチィスクで再新出してください  2016-03-08  別定中に衝撃を検出 しました	【原因】 測定中機器に衝撃が与えられた場合に表示されます。 【対処法】 ①測定中機器に触れたり、機器の設置場所に振動が加えられた場合 ●測定中は機器に触れたり、機器の設置場所に振動を与えないよう注意します(CDプレーヤーで CD 再生中に音跳びをさせないような注意が必要)。 ●近くに遠心機等の振動を発生させる機器があれば遠ざけてください。 ●キャスター付きのテーブル等、移動式の台上での測定は、エラーが発生する原因の一つとなるため、安定した水平な固定台の上で測定をしてください。 ②機器の振動感知センサーに何か問題が発生した場合 ●一度機器の電源を切ってから、再度電源を入れます。 ③ヒンジカバーが完全に閉まっていなかった、ディスクが正しくセットされていなかった場合 ●再起動し、必要であれば新しい試薬ディスクで再度測定を行います。 ④水平面に対して機器の傾きが 3%以上ある場合に発生します。 ●傾斜面や不安定な場所に機器が設置されていれば、安定した水平な固定台上に置いてください。
E-217	まラー 18:11 ※E-217 ※E-217 ※Eの水的に特定しました カスタマーサボートセンターに達感してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【原因】 機器内部に液体が入った場合に表示されます。 【対処法】 ①機器内部に液体が入った場合 ●ショートする可能性があるためすぐに電源を切り、電源アダプターを機器から取り外し、カスタマーセンターまでご連絡ください。  ②湿度が高い環境で機器内部に埃が溜まっている場合 ●カスタマーセンターまでご連絡ください。



検体のセットエラーを示し、オペレーターは場合により、 新しい試薬ディスクで測定を再度実施する必要があります。



エラー番号	表示画面	対処法
W-306	▼	【原因】 試薬ディスクのバーコードの読み取りがうまくできなかった場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクのバーコードが破損・汚損していた場合 ●別の試薬ディスクや光学チェックディスクのバーコードを読み取るかどうか確認します。 ●エラーが解消しない場合は、②に進みます。 バーコードセンサー ②機器のバーコードセンサーに何か問題が発生した場合 ●取説の p156~p157 に従って機器の内部バーコードセンサーウィンドウの清掃を行った後、バーコード部分に問題の無いディスクをセットし、バーコードを読み取るかどうか確認します。
W-308	12:49   12:49   W-308	【原因】 脂質3項目(CHOL,TG,HDL)のうち1つでも測定範囲から外れた場合に表示されます。 光学チェック、コントロール結果に問題が無ければ、検体起因の可能性があります。 【対処法】 ①グリセロールを含んだ消毒液を使用した場合やハンドクリームが手に残っていた場合、石鹸で手を洗った後完全に落ちず、成分が手に残っていた場合(特に TG で Hi となる可能性があります) ●手を良く洗い、完全にハンドクリームや石鹸成分を落とします。 ●グリセロールを含まない消毒用アルコールで消毒をします。 ②食事や間食の影響を受けている場合(特に TG で Hi となる可能性があります) ●最後の飲食後 9~12 時間経過してから測定を行います。 ●日常的に高値の方はこれでも範囲内に入らない可能性がありますので、その場合は病院で検査していただくようお願いします。 ③極端なダイエットを行っている場合 ●外注または病院検査室の大型機で測定をお願いします。 【脂質項目 測定範囲】 CHOL:50~500 mg/dL HDL:15~100 mg/dL TG:45~650 mg/dL



検体のセットエラーを示し、オペレーターは場合により、 新しい試薬ディスクで測定を再度実施する必要があります。



エラー番号	表示画面	対処法
W-315	************************************	【原因】 光学チェックディスクの光学フィルターに異物、汚れ等が存在する場合に表示されます。 【対処法】 ●光学チェックディスク(オプティカルチェックディスク)に異物(細かい繊維くず等)や汚れがないかを確認し、異物があれば取り除き、再度光学チェックを実施します。 ●細い綿棒を水で湿らせて固く絞ります。以下の写真の3か所のフィルターの両面を綿棒で拭きます。よく乾燥させてから再度光学チェックを行います。フィルターに拭き取り跡や繊維くず等が残っていると再発しますので、再度清掃を行ってください。フィルターが傷つかないように注意してください。
	汚れが検出されました	フィルター(写真は
W-316	W-316 *** W-316 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	【原因】 測定チャンバーの検出がうまくいかなかった場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクのヒンジカバーがきちんと閉まっていなかった場合 ●試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉め直す、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。 ●エラーが解消しない場合は、②③を確認します。 ②ディスクに異物がある場合 ●異物(細かい繊維くず、手の脂の付着等)を取り除く、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。
W-317	W-317 **パスクエラー! (憲定名: RANC) 単しいディスクで再創定してください  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	【原因】 HbA1c 測定中試薬ディスク中を検体がうまく流れていかない場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクのヒンジカバーがきちんと閉まっていなかった場合 ●試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉め直す、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。 ②不適切な検体を使用していた場合 ●新しいディスクを用いて、適切な検体(添付文書参照)を凝固しないように正しく再度試薬ディスクに滴下し、再度測定します。 ③測定チャンバーが汚染されていた場合 ●新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。



検体のセットエラーを示し、オペレーターは場合により、 新しい試薬ディスクで測定を再度実施する必要があります。



エラー番号	表示画面	対処法
	警告 13:22	【原因】
		HbA1c 測定の際、検体量が不足している、検体の粘性が高い、または検体が凝固している
	新しいディスクで再和定してください	場合に表示されます。
TAT 210	2016-03-08	HbA1c 測定は、試薬ディスクに検体を滴下後 60 秒以内に機器にセットする必要がありま
W-318	検体の保存時間を	<u>す。</u>
	超えているか、ディス	【対処法】
	クに検体が入ってい	●新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。粘性の高い検体は b101 では測定ができ
	ません	ない可能性がありますので外注に出す等他の方法で測定を行ってください。
		【原因】
		Hb(ヘモグロビン)濃度が 20 g/dL 以上の高値であった。
		【対処法】
		①Hb 値が 20g/dL 以上の場合
		●外注、大型機で測定を実施します。
	警告 13:00	②凝固塊が含まれていた可能性がある場合
	<b>↑</b> W-319 <b>♦</b> Ĉ	●血液を採り直し、凝固しないように試薬ディスクに点着して測定します。
	共の場合でもクロモンは	③検体量が不十分だった場合
W-319	2017-05-16	●指先穿刺血で測定する場合は、確実に採取できるようゲージ 23 の単回使用ランセットを
1, 21,	2017-05-16	用い、採血後は速やかに試薬ディスクの青いライン内に吸引させて、充填したことを確認し
	異常な高へモグロビ	測定を行います。
	ン値	④試薬ディスクに衝撃があった場合
		試薬ディスクを落とした等で衝撃を与えてしまった場合、内部流路に血液が溢れて試料体
		積が多くなったため、ヘモグロビン濃度が測定可能範囲を超えた
		⑤静電気の影響を受けた可能性がある場合
		●ゴム手袋をした状態で青いライン内の検体充填部分付近(ヒンジカバーも含む)を触ると
		静電気が発生し赤血球が引き寄せられ高値化することがあります。
		●検体充填部付近を触らないようにして、新しい試薬ディスクで測定をし直してください。
		【原因】
		Hb(ヘモグロビン)濃度が 6 g/dL 以下の低値であった。
		【対処法】
	至告 13:01	①Hb 値が 6g/dL 以下の場合
		●外注、大型機で測定を実施します。
	And a control	②凝固塊が含まれていた可能性がある場合
	2017-05-16	血液が凝固しないよう、指先を温めた後、手早く採血し再測定をします。
		血液点着後は、60 秒以内に測定を始めます。
W-320	B 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1	③検体量が不十分だった場合
	異常な低へモグロビ	●指先穿刺血で測定する場合は、確実に採取できるようゲージ 23 の単回使用ランセットを
	ン値	用い、採血後は速やかに試薬ディスクの青いライン内に吸引させて、充填したことを確認し
		測定を行います。
		④不適切な検体を使用していた場合
		●静脈血:血液点着直前に採血管を転倒混和していない等で血球成分の少ない部分から
		検体を採取した可能性があります。(検体測定室では静脈採血はできません)
		●毛細管血:指先が冷えていた、血管が分かりづらい等で血液が採取しにくかったため、無
		理に血液を押し出し組織液が混入してしまった可能性があります。
		検体を取り直し、新しいディスクで測定をしてください。



検体のセットエラーを示し、オペレーターは場合により、 新しい試薬ディスクで測定を再度実施する必要があります。



エラー番号	表示画面	対処法
W-321	************************************	【原因】  脂質測定中、試薬ディスク内を検体がうまく流れていかない場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉めていなかった場合  ●試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉め直す、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合はエラーの原因となるため、新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。 ②不適切な検体を使用していた場合  ●検体量不足、2度づけ、血液凝固、気泡が含まれている等の可能性があります。 ●新しいディスクを用いて、適切な検体(添付文書参照)を凝固しないように再度試薬ディスクに滴下し、再度測定します。 ③測定チャンバーが汚染されていた可能性がある場合  ●機器内部に血液汚れや細かい繊維等があれば、測定中に付着した可能性があります。新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。
W-322	13.40 W-322 H032057837 EUNFA 20で月前出してください 2017-06-14	<ul> <li>【原因】</li> <li>脂質測定時検体量が多過ぎた場合に表示されます。</li> <li>【対処法】</li> <li>①検体量が多過ぎた場合 ディスクの検体点着部分の青いライン内から血液がはみ出してしまった。</li> <li>●新しいディスクを用いて再度検体を測定します。</li> <li>②血液点着後、ディスクを落とす、揺らす等衝撃を与えてしまった場合 ●新しいディスクを用いて再度検体を測定します。</li> </ul>
W-323	************************************	「原因】  脂質測定の際、検体量が不足している、検体の粘性が高い、または検体が凝固している場合に表示されます。  脂質測定は、試薬ディスクに検体を滴下後8分以内に機器にセットする必要があります。 「対処法】 ①検体量が少な過ぎた場合 ●ディスクを裏返し、青色で囲まれた領域が完全に満たされるように血液が充填されているか確認します(クイックリファレンスガイド参照)。 ●改めて新しい試薬ディスクを用いて測定します。 ●新しいディスクを用いて再度検体を測定します。 ②へマトクリット値が55%を超えていた。 ●外注など、別の方法で測定します。 ③血液が凝固していた。凝固塊が含まれていた。 ●再採血後、測定をし直します。



検体のセットエラーを示し、オペレーターは場合により、 新しい試薬ディスクで測定を再度実施する必要があります。



エラー番号	画面表示	対処法
		【原因】
		検体量が多すぎた、または少な過ぎました。
		【対処法】
	<b>↑</b> W-327 <b>♦</b> Î	①一般的な状況
	検体温が多すぎます または少なすぎます 新しいディスクで再派定してください	●検体量が少な過ぎた
W 227	<b>✓</b>	●ヘマトクリット値が 60%を超えていた
W-327	2018-12-17	●検体に凝固塊が含まれていた
	検体量が多すぎます	●検体量が多過ぎた
	または少なすぎます	
		②その他の可能性
		●検体点着後、ディスクに衝撃を与えた
		●新しい試薬ディスクで再度測定します。
		【原因】
		デュアル測定の際、HbA1c 測定終了後2分以内に脂質測定試薬ディスクを機器にセットし
	警告 13:24	なかった場合に表示されます。
		【対処法】
	新しいディスクで脂質測定を再度実行してください	●デュアル測定では、試薬ディスクに検体を滴下する順序は、
W-403	2016-03-08	①脂質 ⇒ ② HbA1c
	 検体の保存可能時	
	横体の保存可能時間を超えています	
	1,7,2,2,0	●機関に砂薬ニッフカナト…しする順度は
		<ul><li>●機器に試薬ディスクをセットする順序は、</li><li>①HbA1c ⇒ ② 脂質</li></ul>
		①HbA1c ⇒ ② 脂質
		となります。
		W-403 が表示された場合でも、既に測定を完了している HbA1c の測定結果は有効です。
		●新しい脂質測定試薬ディスクを用いて脂質のみ再度シングル測定します。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面	対処法
I-200	13:03	【原因】 環境温度が 15~32℃の範囲外の場合に表示されます。 【対処法】 ①機器の温度が 15~32℃の範囲外の場合 ●環境温度(室温)が 15~32℃の範囲内に入った後、電源を入れた状態で 30 分以上放置し、再起動します。 ②環境温度の影響を受けやすい場所に機器が設置してある場合 ●機器の前面と後面に隙間があるか確認し、物が置いてあれば通気が良くなるように移動させます。 ●熱を発する機器などが近くにあれば、影響を受けないような場所に移動させます。
	気温が高すぎ/低すぎ	<ul> <li>● 冷房や暖房の風が当たっているようであれば、当たらない場所に移動させます。</li> <li>● 直射日光のあたる場所に設置されていれば、当たらない場所に移動させます。</li> <li>● 窓際など外気温の影響を受ける場所に設置されていれば、奥の方に移動させます。</li> <li>● 電源を入れた状態で30分放置して解消しなければ、更に30分以上放置します。</li> <li>※温度が範囲内に戻っても再起動しないとこのエラー表示は消えません。必ず電源を入れ直してエラーが解消したか確認してください。</li> </ul>
I-201	13:25 *** I-201 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	【原因】  試薬ディスクの温度が測定可能温度(+15~+32°C)範囲外の場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクを冷蔵庫に保管していた場合は、気温+15~+32°Cの環境に 20 分以上(アルミパウチのまま)置いてから測定に使用します。 ●測定可能温度になっている新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。 ②使用済の試薬ディスクをセットした場合 ●使用済試薬ディスクを機器より取り出し、新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。 ③温度センサーに異物(テープ、埃等)が付着していた場合 ●センサーには触れないよう注意しながら、異物を取り除いて再度測定します。(温度センサー位置は取説 p19 参照) 検体滴下後、時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行います。 ④機器の温度センサーに何か問題が発生した場合 ●一度装置の電源を切ってから、再度電源を入れます。 ⑤機器にセットする前にディスクのヒンジカバー部分を掴んでいた場合 ●ヒンジカバー内部が温まることで機器にセットした際にセンサーがそれを検知します。機器にセットする前はディスクの中央部分または周囲のバーコード部分を持つようにします。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面	対処法
I-202	1326 1-202 ***********************************	【原因】 機器の電源を入れた後のセルフテスト中に機器の中にディスクが入っている場合に表示されます。 【対処法】 ● ✓ ボタンを押した後、 (開く)ボタンを選択し機器の蓋を開けます。 ● 中に入っているディスクを取り出し、機器の蓋を閉めます。セルフテストが自動的に開始されます。
I-203	13:26	【原因】 セルフテスト中以外の時に機器の中にディスクが入っている場合に表示されます。 【対処法】  ● ✓ ボタンを押した後、 (開く)ボタンを選択し機器の蓋を開けます。 ●中に入っているディスクを取り出し、機器の蓋を閉めます。
I-206	プリンターが接続されていません。	【原因】 プリンターが正しく接続されていない。または接続されていない状態で、プリンター印字アイコン(ボタン)に触れてしまった場合に表示されます。 【対処法】 ●プリンターを使用している場合は、 接続場所を確認してケーブルを差し込み直します。 ●プリンターを使用していない場合は、 アイコンを触らないようにします。 プリンターは右側の USB2 端子に接続する
I-223	情報 17:00	【原因】 機器がプリンターと接続されていないと認識した場合に表示されます。 【対処法】 ①プリンター側と機器側の片方又は両方のケーブルの接続が緩んでいた場合 ● それぞれのケーブルをしっかりと差し込みなおします。 ②プリンターカバーが確実に閉まっていない場合 ● プリンターカバーをしっかりと閉じます。 ③プリンターへッドが過熱していた場合 ● 冷えるまで置きます。 ④印刷ボタンを押したときに外部からノイズが入った場合 ● プリンターを再起動します。
I-235	情報 13:27	【原因】 セルフテスト中にターンテーブルが回転しなかった場合に表示されます。 【対処法】 ①機器の中にディスクが入っている場合 ● ✓ ボタンを押した後、 (開く)ボタンを選択し機器の蓋を開けます。 ●中にディスクが残っている場合はそれを取り出し、機器の蓋を閉めます。セルフテストが自動的に開始されます。 ②ターンテーブルに異物がある場合 ● 異物を取り除いて機器の蓋を閉めます。セルフテストが自動的に開始されます。 ③機器に何か問題が発生した場合 ● 一度装置の電源を切ってから、再度電源を入れます。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面	対処法
I-236	はい 1-236 ディスクロミュラー! ディスクをサルレなける。 ディスクを押しなおする。 ファスターでは一番して ディスクを押しなおする。	【原因】 測定開始時にターンテーブルが回転しなかった場合に表示されます。 【対処法】 ①試薬ディスクの裏表を間違えて機器にセットした場合 ● ✓ ボタンを押した後、 (開く)ボタンを選択し機器の蓋を開けます。 ● 中にセットされていたディスクを取り出します。 ● 試薬ディスクの裏表を正しく機器にセットする、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。
	ディスク回転エラー!	②試薬ディスクのヒンジカバーがきちんと閉まっていなかった場合  ● ✓ ボタンを押した後、 (開く)ボタンを選択し機器の蓋を開けます。 ●中にセットされていたディスクを取り出します。 ●取り出した試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉め直す、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。  ③ターンテーブルに異物がある場合 ● 異物を取り除いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を
		行う)。
I-237	情報 13:28	【原因】  試薬ディスクのバーコードの読み取りが難しかった場合に表示されます 【対処法】 ①試薬ディスクのバーコードが破損・汚損していた場合 ●別の試薬ディスクや光学チェックディスクのバーコードを読み取るかどうか確認します。  ②機器のバーコードセンサーに汚れや付着したり、何か問題が発生した場合 ●取説のp156~p157に従って機器の内部バーコードセンサーウィンドウ(写真 ○)の 清掃を行った後、再度ディスクをセットし、 バーコードを読み取るかどうか確認します。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面	対処法
I-300	### 1-300	<ul> <li>【原因】</li> <li>ヒンジカバーが完全に閉まっていない状態で試薬ディスクをセットした場合に表示されます。</li> <li>【対処法】</li> <li>●試薬ディスクを取り出し、完全に閉めます。(新しい試薬ディスクを閉める時はカチッカチッと2回音がします。)</li> <li>※ 試薬ディスクへの血液点着後からの経過時間によっては、別のエラーが発生することがありますので、その際は新しい試薬ディスクで再度測定を行っていただきます。</li> </ul>
I-301	## 11:30 「I-301 © II-301 © II-3001 (III)	【原因】 使用済み試薬ディスクが測定部に入っていたことを検知した場合に表示されます。 【対処法】 ①使用済みの試薬ディスクがはいっていた場合 使用済みの試薬ディスクを取り出して、新しいディスクで測定します。 ②試薬ディスクに汚れや異物が付着していた場合 血液などの汚れや繊維くず等が付着していれば使用済みかどうかを認識する部位に血液や糸くずなどの汚れが付着していると使用済みと認識してしまう。
I-302	### 1330	【原因】 コバス b 101 用ディスクが入っていると認識できなかった場合に表示されます。 【対処法】 ①機器にコバス b 101 用ディスク以外のディスクをセットしてしまった場合 ●新しい試薬ディスクを用いて再度測定します。  ②"患者測定"や"QC 測定"で異なる試薬ディスクをセットした場合 例えば、"患者測定"画面で光学チェックディスクをセットしたり、"QC 測定"の"光学チェック"を行う画面で試薬ディスクをセットしてしまった。 ●セットしたディスクと操作画面を確認し、再度メインメニューから測定を実施します。  ③試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉めていなかった場合 ●試薬ディスクのヒンジカバーをきちんと閉め直す、または新しいディスクを用いて再度測定します(検体滴下後時間が経過していると検体が既に凝固している場合があるので、その場合は新しい試薬ディスクを用いて再度検体を滴下し測定を行う)。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面	対処法
I-506	##©  **********************************	【原因】 患者 ID の長さが設定よりも長かった場合に表示されます。 【対処法】 ①患者 ID の長さ(桁数)を設定よりも多く入力した場合。 ●ID の長さの設定を変更するか、設定内で正しく入力し直します。  ②患者 ID 入力にバーコードスキャナーを接続している場合。 ●測定時、バーコード入力をする際 ※ ボタンで前に戻ると患者 ID 手入力(キーボード)画面になりますが、何も入力せずに ✓ を押すとこの表示がでます。  ③患者 ID 入力にバーコードスキャナーを接続していない場合 ●測定時、患者 ID 入力をする際、何も入力せずに ✓ を押すとこの表示がでます。
		患者 ID を入力しない場合はバーコード入力画面で X ボタンを押し、手入力画面で A ボタンを押し、手入力画面で A ボタンを押すと測定画面に進むことができます。
I-521	### 1-521  データイースにこれは上型されまりません (監査証例) - 過去い場合から上書されます 「図がメリーまとは知じ を宣言のアクテイルを傾向してください  アータベースにこれ 以上空きがありませ ん(監査証跡)	【原因】 測定操作を行った時の操作内容を記憶するデータベースに空きがなくなった場合に表示されます。 【対処法】 ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。その後は古いものから自動的に上書きされます。 メインメニューになりますので、そのままご使用ください。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	表示画面		対処法
		【原因】	
		患者情報を記憶するデ	ータベースが 500 件に到達した場合に表示されます。
		【対処法】	
		●まず ✓ ボタンを	押し、この画面から抜けます。
		これ以上患者 ID は登録	录できないため、登録済みの患者 ID を少なくとも 1 件削除します。
		以下の手順を参考に削	除をお願いいたします。
		※患者 ID は削除しても	メモリーには記録されていますので、"結果の表示"から過去デー
		タを見ることはできます	。 新規患者 ID 登録は行わなくても、患者測定結果のメモリーには
		患者 ID と結果が記録さ	れます。
		●患者 ID の削除方法	※この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。
		メインメニュー 15:07 患者測定	①"セットアップ"押します。
		② 00測定 総果の表示	
		セットアップ 2017-04-20	
		セットアップ 15:58	
		オプション 10股定	②"ID 設定"を押します。
		ocitize V	
		2017-05-16	
	i I-525	10設定 18:32 オペレーターID	@# ch -tv -p " -t -tm   -tt-
	データベースにこれ以上宣きがありません (患者) システム管理者に連絡してください	便者ID	③"患者 ID"を押します。
	システム管理者に連絡してください	<b>E</b>	
I-525	2017-05-16	2017-05-17	
	 データベースにこれ	IDØA71	④画面右側の下向き € ボタンを押します。
	以上空きがありませ	名前の入力 生年月日の入力	
	以上空さかめりません(患者)	2017-05-17	
			⑤"患者リストの編集"を押します。
		<b>患者リストの編集</b>	
		2017-05-17 単名リストの資生 18:26	
		123456	⑥削除する患者 ID を選択(背景:青、文字:白)します。
		<u>₩</u> 246891	次ページの患者 ID を選択する場合は
		2017-05-17	進みます。
		患者リストの損集 111222	⑦削除する患者 ID ボタンの色が反転しましたら、
		123456	画面左側のメガタンを押します。
		2017-05-17	画面を削りします。
		共者の削除 17:54	8"患者を削除しますか?"と表示されるので、
		? 患者を削除しますか? ID: 123456	宜しければ ✓ ボタンを押します。
			113.74000 T 11.75 E 11.00 1 0
		X 2017-05-17	
		患者リストの網集 18:39	⑨画面左下の □ ボタンでメインメニューに戻ります。
		246801	
		333444	
		2017-05-17	次ページに続きます

	I−525 前ページからの		
I-525 前ページカン らの続き	●測定時に患者 ID を登録せず、結果に患者 ID を残す方法(メモリーに患者 ID と結果は保存される)		
	(インメニュー 15:07 ・ 生者固定 ・	①"患者測定"を押します。	
	ASDFGHJKL  123 Z X C V B N M  X 101400	②患者 ID を入力し、 ✓ ボタンを押します。	
	= 20	③患者 ID が正しければ、 ✓ ボタンを押します。	
	* 表 10 15.10 ・	④新規登録せずに、X ボタンを押します。	
	Fol.ABC   15:11   15:12   15:11   15:12   15:11   15:12	⑤患者測定画面に進むので通常通り測定を行います。	



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラー番号	画面表示	対処法
I-537	13/05 で 1-537 アータベースにおは上空をかりません (常意思は割) クステム目電音に通過してださい グロ17:05-16 データベースにこれ 以上空きがありませ ん(患者測定結果)	【原因】  患者測定を行った時の結果を記憶するデータベースの空きがなくなった場合に表示されます。  【対処法】  ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりましたら、そのままご使用ください。  その後は測定時に毎回表示されます。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。  ※ 測定前に毎回削除作業を行う必要がありますが、初期化(全患者結果の消去)によりエラー表示をさせなくすることも可能です。(日付や項目設定等も初期状態になりますのでご注意ください。) 初期化をご希望される場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
I-538	13.07 「I-538 データベースにより上きがありません (公司に対象) レステム管理者に選挙して (大きい) 2017-05-16 データベースにこれ 以上空きがありませ ん(QC 測定結果)	【原因】 QC 測定結果を記憶するデータベースの空きがなくなった場合に表示されます。 【対処法】  ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりますので、そのままご使用ください。 その後は古いものから自動的に上書き保存されますので、そのままご使用いただけます。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。
I-539	****  ***  ***  **  **  **  **  **  **	【原因】 患者測定を行った時の結果を記憶するデータベースの空きが少なくなってきた場合に表示されます。 【対処法】 ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりますので、そのままご使用ください。 空きがなくなると"空きがなくなりました"という表示が出ますので同様の操作を行います。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。
I-540	プレー540 ナータイスのウェをか到りかくなりました じかまみを選挙に選挙してください マータベースの空き が残り少なくなりました た(QC 測定結果)	【原因】 QC 測定を行った時の結果を記憶するデータベースの空きが少なくなってきた場合に表示されます。 【対処法】 ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりますので、そのままご使用ください。  空きが無くなると I-538、または I-555 が表示されますので、同様の操作でメインメニューに戻ります。 その後は古いものから自動的に上書き保存されますので、そのままご使用いただけます。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。



ユーザーによる取り扱いエラーを示し、 代替ワークフローを提案します。動作は続行可能です。



エラーが記載されている対処法を行っても解消しない場合は 弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

エラー番号	画面表示	対処法
I-541	13:31 * I-541 * J-541 * J-541 * J-541 * J-541 * MEXEU-BLUME: * MEXEU-	【原因】 測定操作を行った時の操作内容を記憶するデータベースの空きが少なくなってきた場合に表示されます。 【対処法】 ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。  空きが無くなると I-521 が表示されますので、同様の操作でメインメニューに戻ります。 その後は古いものから自動的に上書き保存されますので、そのままご使用いただけます。 この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。
I-547	11-547	【原因】 患者測定結果を保存しているデータベースの空いている容量が残り1回分となった。 【対処法】  ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりましたら、そのままご使用ください。
I-548	16.03 「1-548 「1-54	【原因】  患者データを保存しているデータベースの空いている容量がなくなった。 【対処法】  ● ✓ ボタンを押し、この画面から抜けます。 メインメニューになりましたら、そのままご使用ください。  その後は測定時に毎回表示されますが、この表示は測定結果に影響を与えるものではありません。 ※ 測定前に毎回削除作業を行う必要がありますが、初期化(全患者結果の消去)によりエラー表示をさせなくすることも可能です。(日付や項目設定等も初期状態になりますのでご注意ください。) 初期化をご希望される場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。

#### 本装置をご使用頂く際の注意事項:

- ☞強い光や直射日光のあたる場所で本装置を設置しないでください。
- ☞強い電磁波の近くに本装置を設置しないでください。
- ☞測定可能環境温度は+15℃~+32℃です。
- ☞測定可能環境湿度は 10%~85%(結露しないこと)です。
- ☞本装置を平らで振動の無い面に置いてください。

#### ◎ その他の操作、画面表示

#### 1. 機器の蓋を手動で開ける方法


- ①電源を切ります。
- ②背面の蓋ボタンを押すと開きます。



#### 2. エラー履歴の確認方法



- ①メインメニューにします。
- ②"セットアップ"ボタンを押します。

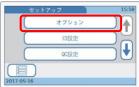

③"オプション"ボタンを押します。



④画面右側の ↓ (下向き矢印)ボタンを何度か押して最後のページに進みます。



⑤"サービス"ボタンを押します。



⑥"エラー履歴"ボタンを押します。



⑦日付/時刻とエラーコードが表示されます。



⑧メインメニューに戻るには ✓ ボタンを押して前ページ画面に戻ります。

#### 3. 結果表示の意味

#### ① [Hi],[Lo]

⇒測定結果が範囲外であることを示します。

各項目の測定範囲は以下の通りです。

総コレステロール(CHOL) :50~500mg/dL
 HDL-コレステロール(HDL) :15~100mg/dL
 トリグリセライド(TG) :45~650mg/dL

•HbA1c :4~14%

#### ② N/A

⇒演算項目で演算に使用する項目の結果に[Hi]や[Lo]があった。 または TG が 400mg/dL 以上であったため、計算できなかったため結果を出せなかった。

以下はその演算に使用される式(Friedewald 式)です。

·LDL=CHOL-HDL-TG÷5

(ただし、TG が 400 mg/dL 以上の場合は正確性がなくなるため、CHOL,HDL,TG の結果が出ていても LDL 値は表示されません)

- •Non-HDL= CHOL— HDL
- •CHOL/HDL = CHOL ÷ HDL

